

BONCREAT BETON CIRÉ aanrechtblad

Werkwijze ondergrond

- De ondergrond dient vormvast, watervast en stabiel te zijn.
 - Gebruik watervast verlijmd multiplex of watervast verlijmd MDF.
 - Schroef en lijm alle verbindingen (hoeken, vlak op vlak etc, dus ook tussen 2 platen op elkaar).
 - Gebruik een D4 lijm en RVS schroeven, schroef bij voorkeur vanaf de onderzijde van het blad, werk bij voorkeur in verstek.
 - Laat de schroeven verzinken, plamuur alle schroefgaten en naden met watervast 2-komponent plamuur.
 - Rond alle hoeken van het blad goed af, te scherpe hoeken zorgen voor te weinig hecht oppervlak en kunnen leiden tot onthechting.
 - Breng wapeningsgaas aan over alle naden, circa 10cm breed.
 - Breng nu een zeer dunne laag Boncreat Epoxy coating aan met een velours roller, laat deze 24 uur drogen. Herhaal dit indien gewenst.
 - Schuur het geheel lichtjes met korrel 150-240 tot het mat is, en verwijder het stof bijvoorbeeld met een droge doek, stofzuiger, wisser.
 - Breng in het geval van wapening eerst een dunne “schraap” laag Beton Ciré aan en laat circa 2-3 uur drogen.
 - Schuur het oppervlak na 2-3 uur lichtjes om oneffenheden te verwijderen.
 - Het is nu klaar voor het aanbrengen van het Beton Ciré.
-
- Verspaan de eerste laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne maar dekkende laag en laat het minimaal circa 3 uur drogen.
 - Schuur het geheel lichtjes met korrel 120-150 en verwijder het stof droog, bijvoorbeeld met een doek, stofzuiger, wisser. Zeer beslist nooit nat afnemen.
 - Verspaan de tweede laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en breng in deze laag het beeld aan dat u ongeveer wenst en laat het minimaal circa 3 uur drogen.
 - Schuur het geheel wederom lichtjes met korrel 120-150 en verwijder droog het stof, bijvoorbeeld met droge doek, stofzuiger, wisser. Zeer beslist nooit nat afnemen.
 - Breng een dunne laag Ecosealer aan. Poets het geheel secuur uit met een poetspad en een katoenen doek. Herhaal deze stap hierna nog 2 maal met een tussenpose van 8 a 12 uur.
 - Na 48 uur alle naden/inwendige hoeken goed afkitten, ook rondom kraanleidingen etc.
 - Ontzie het Beton Ciré de eerste 7 dagen zo veel mogelijk, neem vuil en vocht direct op.