

Montagehandleiding Zinken goten

- 1) Bevestig als eerste de meest linker- en meest rechterbeugel. Houd rekening met tenminste een afschot van 2 mm per meter. Span een touwtje om de tussenliggende beugels in een lijn te bevestigen. Maximale afstand tussen de beugels is 60-70 cm. (Zie afbeelding .01)
- 2) Bepaal de lengte van de goot. Zaag de goot op maat met een fijn getande zaag.
- 3) Plaats de gootdelen in de beugels. Zet deze nog niet vast met de klem strips!
- 4) Plaats de rubberen afdichting in de dakgootverbinder. Zorg ervoor dat het rubber 10 mm oversteekt aan de voorzijde. (Zie afbeelding .02)
- 5) Verbind de gootdelen. Schuif het meegeleverde buisje in de kraal van de goot en klem de 2 delen door middel van de kraalverbinder. (Zie afbeelding .03)
- 6) Let op! U dient c.a. 5 mm. speling te houden tussen de gootdelen. (Zie afbeelding .03)
- 7) Monteer de dakgootverbinder eerst aan de achterzijde en breng hem dan naar voren. (Zie afbeelding .03)
- 8) Klik de kraalbeugel over de dakgootkraal heen en zet deze vast door middel van de vergrendelingslip. (Zie afbeelding .03)
- 9) Plaats de rubberen afdichting met de 3 lippen naar boven in de rand van de 2 zinken eindkappen. (Zie afbeelding .04)
- 10) Plaats de zinken eindkappen incl. rubber over de dakgoot heen. Klop het eindstuk daarna stevig aan met een rubberen of kunststof hamer.
- 11) Bepaal de positie van de trechteruitloop. Boor een gat (+/- 80 mm) met een gatenzaag of knip het gat met een metaalschaar.
- 12) Plaats de zetting aan de bovenzijde van de trechteruitloop in de kraalrand en vouw de bevestigingslippen aan de achterzijde over de dakgoot heen. (Zie afbeelding .05)
- 13) Verdeel de goot desnoods nog ten opzichte van de overkapping. Zet de goot vervolgens vast door de klemstrippen allemaal naar beneden te drukken. (Zie afbeelding .06)
- 14) Optioneel: monteer vervolgens de afvoerbuis met eventuele bochten, wrongen en ophangbeugels naar het gewenste afvoerpunt.

