


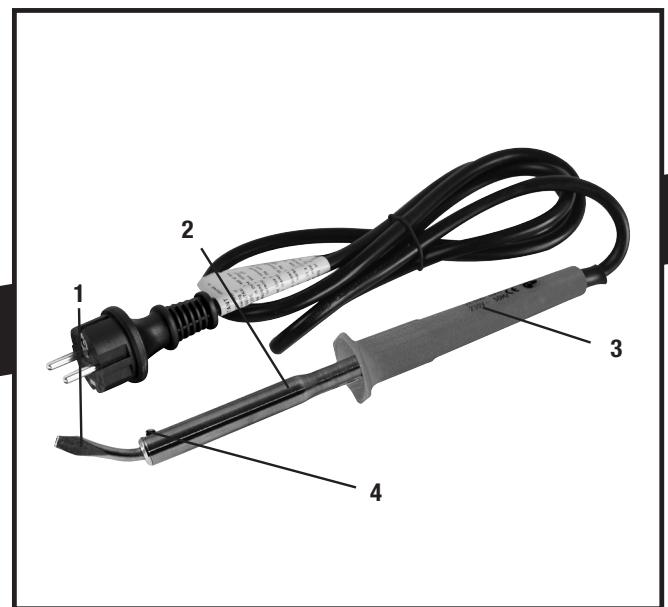

# SILVERLINE®

## Soldering Iron 60W

EU

**GB** Soldering Iron 60W**FR** Fer à souder 60 W**DE** Lötkolben, 60 W**ES** Soldador 60 W**IT** Saldatore 60W**NL** Soldeerijzer, 60 W

1. Soldering Tip
2. Heating Element
3. Handle
4. Locking Screw

**Specification**

Voltage:	230V~, 50 Hz
Power:	60W
Temperature:	480-520°C
Protection Class:	II

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice

**Soldering Iron Safety**

**WARNING:** Do not hang the soldering iron vertically during use. This will cause heat to rise, which make the handle too hot to touch and in extreme circumstances soften or melt the handle.

Allowing the iron to hang down will also place additional strain on the power cable mounting.

**WARNING:** Only use soldering iron stands suitable for the wattage of your soldering iron. Do not use high wattage irons with light small soldering iron stands.

**IMPORTANT:** Use soldering irons safely. Use promptly when the soldering iron has reached the required temperature and switch off immediately after use.

Soldering tools become extremely hot during use. Do not touch any part of the tool other than the handle. DO NOT leave a hot soldering iron unattended. (Risk of handle becoming too hot to touch powered but not used for an extended period).

Switch off and allow the tool to cool completely before attempting to change any fittings

Keeping the soldering iron tip raised when hot between uses can help reduce transfer of heat to the handle

Heat may be conducted to hidden areas or materials near to the work area. Ensure that there are no flammable materials in the vicinity of the work area

Residual heat may cause waste material to ignite, even after the tool has been disconnected from the power supply

Never use these tools near any kind of fuel tank or gas cylinder

- Soldering with certain materials may result in toxic fumes. Always allow adequate ventilation. Do not use in confined spaces
- Some types of solder may contain high proportions of lead. Molten lead emits toxic fumes: always wear good-quality appropriate breathing protection
- Lead fumes are especially toxic to children, pregnant women and people with high blood pressure. People at high risk should not be allowed near to the work area
- Basic soldering irons have limited or no thermal regulation. When soldering sensitive electronic components, use a temperature-controlled soldering iron to prevent damage and provide a safer, more regulated lower temperature
- Always dispose of waste material responsibly

**Operating Instructions**

**Note:** The soldering iron tip may emit smoke for a short while on first use. This is normal and is the protective coating burning off the element. It is advisable to do this in a well-ventilated area before regular use.

- Check that the Soldering Tip (1) is securely fitted before switching on. The soldering tip should be pushed into the Heating Element (2) and secured by tightening the Locking Screw (4)
- Do not allow the heating element or soldering tip to rest on any surface that may be damaged by heat
- To operate, connect to mains power supply and allow to reach operating temperature
- Hold the Soldering Tip against the wire or component to be soldered. Once hot, add solder to the joint then remove soldering iron

**Tip Replacement**

**WARNING:** Always disconnect tool from power supply and allow to cool fully before attempting to adjust or replace any part.

- Slacken the Locking Screw (4) and withdraw the Soldering Tip (1)
- Insert the replacement soldering tip into the soldering iron ensuring the base of the tip is fully inserted to ensure good contact with the Heating Element (2) and retighten the Locking Screw(4).

**NOTE:** The Heating Element can be damaged if there is a gap between the base of the tip and the top of the Heating Element.

**Cleaning**

- Disconnect from the mains supply before cleaning
- Always clean dust and particles away. Do not allow waste to collect on any part of the tool

**Disposal**

- Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment, with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of tools

**CE Declaration of Conformity**

The undersigned : Mr Darrell Morris  
as authorised by : Silverline

Declares that this declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with the relevant Union harmonisation Legislation.

Identification code : 503456

Description : 60W Soldering Iron (EU)

Conforms to the following directives and standards:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- EN 61000-3-2:2014

- EN 61000-3-3:2013
- EN 61000-6-1:2007

Notified body : CTS Testing Service Technology

The technical documentation is kept by : Silverline

Date : 16/08/2016

Mr. Darrell Morris  
Managing Director

Name and address of the manufacturer:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registered address: Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom.



1. Panne du fer à souder
2. Élément chauffant
3. Poignée
4. Vis de blocage

**Caractéristiques techniques**

Tension :	230 V~, 50 Hz
Puissance :	60 W
Température :	480-520°C
Classe de protection :	II

Du fait de l'évolution constante de notre développement produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

**Consignes de sécurité relatives au soudage**

**ATTENTION :** Ne pas suspendre le fer à souder verticalement pendant l'utilisation. Ceci fera augmenter la chaleur, ce qui pourrait rendre la poignée trop chaude au point de ne pas pouvoir la toucher, et même dans certains cas pourraient la ramollir, voire la faire fondre. Si vous laissez pendre le fer à souder, ceci mettra également plus de pression sur le câble d'alimentation.

**ATTENTION :** N'utiliser que des supports adaptés à la puissance de votre fer à souder. Ne pas utiliser des fers à souder à haute puissance avec de petits supports légers.

**ATTENTION :** Utiliser ce fer à souder de manière sûre. S'en servir promptement lorsqu'il a atteint la température requise et l'éteindre immédiatement lorsque vous avez fini de vous en servir.

Certaines parties de cet appareil atteindront des températures très élevées pendant l'utilisation.

Prenez soin de ne toucher aucune partie de l'appareil autre que la poignée au moment de souder.

NE PAS laisser un fer à souder chaud sans surveillance (il y'a un risque que la poignée devienne trop chaude pour la manipuler si le fer à souder est allumé mais non utilisé pendant de longues périodes).

Eteignez toujours cet appareil et laissez-le refroidir complètement avant toute manipulation et tout changement d'accessoire. Si vous gardez la poignée du fer à souder levée lorsqu'elle est chaude entre usages cela peut réduire le transfert de chaleur vers la poignée.

La chaleur peut se propager à des parties cachées ou à des objets et matériaux se trouvant à proximité de la zone de travail. Assurez-vous qu'il ne se trouve aucun matériau inflammable dans la zone de travail.

La chaleur résiduelle peut entraîner la combustion des déchets de soudage, y compris après avoir débranché cet appareil de l'alimentation secteur.

N'utilisez jamais cet outil à proximité d'un réservoir de carburant ou d'une bonbonne de gaz.

Certains matériaux de soudage

peuvent émettre des vapeurs toxiques. Assurez toujours une ventilation adéquate. N'utilisez jamais l'appareil dans un espace clos.

- Certains types de fil à souder peuvent contenir des proportions élevées de plomb. Le plomb fond est source de vapeurs toxiques ; portez toujours une protection respiratoire de bonne qualité.
- Les émanations de plomb sont toxiques surtout pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes ayant de la tension. Eloignez les personnes à haut risque de la proximité de la zone de travail.

• Les fers à souder de base ont un contrôle thermique limité ou inexistant. Lorsque vous soudez des composants électriques complexes, utilisez un fer à souder avec contrôle thermique pour éviter les dommages et fournir une température plus contrôlée et plus sûre.

• Si vous doutez de la manière sûre et correcte d'utiliser cet appareil, ne l'utilisez pas.

• Portez toujours une protection respiratoire de bonne qualité lors de l'utilisation de cet appareil.

**Instructions d'utilisation**

**Remarque :** Lors de la première utilisation de votre fer à souder, il se peut qu'une fumée se dégage de la panne de fer pendant un court instant. Il s'agit d'une réaction normale due à la combustion du revêtement protecteur. Il est recommandé d'utiliser le fer à souder dans un espace bien ventilé notamment au cours des premières utilisations.

• Vérifiez que la panne (1) soit solidement fixée avant de brancher le fer à souder. Cette panne doit être enfoncee dans l'élément chauffant (2) et fixée en serrant la vis de blocage (4).

• Ne laissez jamais l'élément chauffant ou la panne reposer sur une surface pouvant être endommagée par la chaleur.

• Pour activer le fer à souder, branchez-le à l'alimentation secteur et laissez-le atteindre la température de fonctionnement.

• Appuyez la panne (1) sur le fil ou l'élément à souder. Lorsque ce dernier est chaud, ajoutez la soudure au raccord, puis retirez le fer à souder.

**Remplacement de la panne**

**AVERTISSEMENT :** Avant d'entreprendre tout réglage ou remplacement de pièces, débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement.

• Desserrez la vis de blocage (4) et enlevez la panne (1).

• Enfoncez la panne de remplacement dans l'élément chauffant (2) et resserrez la vis de blocage (4).

**REMARQUE :** L'élément chauffant pourrait s'endommager en cas d'espace vide laissé entre la base de la pointe et la partie supérieure de l'élément chauffant

**Nettoyage**

- Débranchez le fer à souder de l'alimentation secteur avant de le nettoyer.
- Enlevez toujours la poussière et les particules. Assurez-vous qu'aucun déchet ne s'accumule sur une quelconque partie de l'outil.

**Recyclage**

- Ne jetez pas les appareils électroportatifs ou autres dispositifs électriques et électroniques avec les déchets ménagers.
- Consultez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets sur la manière la plus appropriée de se débarrasser des appareils électriques.
- Dans le cadre de l'évolution continue de nos produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent être modifiées sans notification préalable.

**Déclaration de conformité CE**

Le sousigné : M. Darrell Morris

Autorisé par : Silverline

Déclare que la présente déclaration est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant.

La présente déclaration de conformité est rédigée conformément à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne pertinente

Code d'identification : 503456

Description : Fer à souder 60 W (EU)

Est conforme aux directives suivantes :

- Directive sur les basses tensions 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- EN 61000-3-2:2014

- EN 61000-3-3:2013
- EN 61000-6-1:2007

Organismes notifiés : CTS Testing Service Technology

La documentation technique est conservée par : Silverline

Date : 16/08/2016

Signature :

M. Darrell Morris  
Directeur Général

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Powerbox International Limited, entreprise enregistrée sous le numéro 06897059. Siège social : Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Royaume Uni.



www.silverlinetools.com



1. Lötkolbenspitze
2. Heizelement
3. Griff
4. Feststellschraube

### Technische Daten

Spannung:	.....230 V~, 50 Hz
Leistung:	..... 60 W
Temperatur:	..... 480-520°C
Beschichtungsklasse:	.....

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

### Sicherheitshinweise für elektrische Lötkolben

**WARNING!** Lassen Sie den Lötkolben während der Benutzung niemals vertikal hängen. Dies führt zum Aufsteigen von Hitze, und der Griff wird extrem heiß und könnte in Extremfällen sogar schmelzen. Ein Aufhängen des Lötkolbens kann außerdem das Netzkabel beschädigen.

**WARNING!** Verwenden Sie nur Lötkolbenablagen, die für die Leistung dieses Lötkolbens geeignet sind. Verwenden Sie keine Hochleistungsölkästen mit kleinen leichten Lötsäulen.

**WICHTIG:** Seien Sie bei der Verwendung von Lötkolben stets vorsichtig. Verwenden Sie es sofort, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, und schalten Sie das Gerät nach der Verwendung sofort aus.

• Lötkolben werden während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie außer dem Griff während des Gebrauchs keine Gitterstäbe. Lassen Sie einen eingeschalteten Lötkolben NIEMALS unbeaufsichtigt (es besteht das Risiko, dass der Griff zu heiß wird um ihn zu berühren, wenn das Gerät eingeschaltet ist und für längere Zeit nicht verwendet wird).

• Das Gerät vor der Handhabung oder dem Austausch von Zubehörteilen immer abschalten und völlig abkühlen lassen.

• Bei Benutzungswünschen das eingeschaltete Gerät mit der Spitze nach oben weisend ablegen. Dies reduziert die Wärmemenge, die auf den Griff übertragen wird.

• Wärme kann in versteckte Bereiche oder an Materialien nahe dem Arbeitsbereich geleitet werden. Sorgen Sie dafür, dass sich keine entzündbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden.

• Restwärme kann zum Entzünden von Abfallstoffen führen. Das gilt auch dann, wenn das Gerät bereits von der Stromzufuhr getrennt wurde.

• Diese Geräte dürfen nie Kraftstofftanks oder Gasflaschen verwendet werden.

• Beim Löten bestimmter Materialien können toxische Dämpfe entstehen. Immer für ausreichende

Belüftung sorgen. Nicht in engen Räumlichkeiten verwenden.

- Einige Lötmesseteile können einen hohen Bleigehalt aufweisen. Da geschmolzenes Blei giftige Dämpfe abgibt, muss immer ein entsprechender Atemschutz von hoher Qualität getragen werden.
- Bleidämpfe sind besonders für Kinder, Schwangere oder Menschen mit hohem Blutdruck schädlich. Gefährdete Personen sollten nicht in die Nähe des Arbeitsbereichs gelassen werden; auch dann nicht, wenn sie einen geeigneten Atemschutz tragen.
- Einfache Lötkolben verfügen über keine, bzw. begrenzte thermische Regulierung. Verwenden Sie zur Arbeit an empfindlichen elektronischen Schaltkreisen einen Lötkolben mit Temperaturregulierung, um Schäden vorzubeugen und die Arbeit bei niedrigeren, sichereren Temperaturen zu ermöglichen.
- Abfallstoffe stets verantwortungsvoll entsorgen.

### Bedienungsanleitung

**Hinweis:** Dies ist Erstbeschreibung kann es an der Lötspitze kurze Zeit zu Rauchentwicklung auf dem Heizelement zurückzuführen.

• Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Lötspitze (1) sicher angebracht ist. Die Lötspitze muss in das Heizelement (2) eingeschoben und durch Anziehen der Feststellschraube (4) fixiert werden.

• Achten Sie darauf, dass das Heizelement oder die Lötspitze nicht auf einer Oberfläche zu liegen kommen, die durch Wärme beschädigt werden kann.

• Schließen Sie zum Löten den Netzstecker an das Stromnetz an und warten Sie, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat.

• Halten Sie die Lötspitze (1) an den Leiter bzw. das zu lötende Bauteil. Benetzen Sie nach dem Erwärmen die Fügestelle mit Lot und ziehen Sie den Lötkolben ab.

### Lötspitzenwechsel

**WARNHINWEIS:** Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Geräteteile austauschen.

• Lockern Sie die Feststellschraube (4) und ziehen Sie die Lötspitze (1) heraus.

• Führen Sie die Ersatzspitze in das Heizelement (2) ein und ziehen Sie die Feststellschraube (4) wieder an.

**HINWEIS:** Das Heizelement des Lötkolbens kann, durch einen Abstand zwischen Lötspitzenende und dem Heizelement, beschädigt werden.

1. Punta de soldar
2. Elemento calentador
3. Mango
4. Tornillo de bloqueo

### Características técnicas

Tensión:	.....230 V~, 50 Hz
Potencia:	..... 60 W
Temperatura:	..... 480-520°C
Clase de protección:	.....

Como parte de nuestro desarrollo continuo de productos, las características técnicas de los productos Silverline pueden modificarse sin previo aviso.

### Instrucciones de seguridad para soldadores eléctricos

**ADVERTENCIA:** Nunca coloque el soldador en posición vertical cuando vaya a soldar, el mango se calienta demasiado y podría llegar a fundirse. Utilizar el soldador hacia abajo también puede dañar la montura del cable de alimentación.

**ADVERTENCIA:** Utilice únicamente soportes para soldadores capaces de soportar el peso del soldador. Nunca utilice soldadores pesados en soportes ligeros.

**IMPORTANTE:** Utilice el soldador con precaución. Deje siempre que alcance la temperatura máxima antes de comenzar a trabajar y desenchufelo después de cada uso.

• Ciertas partes de estas herramientas alcanzarán una temperatura muy elevada durante su uso. No toque ninguna pieza de la herramienta, excepto la empuñadura, mientras la utiliza. NUNCA deje el soldador desatendido ni lo use durante largos períodos de tiempo, el mango podría calentarse excesivamente.

• Apague siempre la herramienta y déjela enfriar por completo antes de manipularla, o cambiar sus accesorios.

• Mantenga la punta del soldador en posición horizontal para que el mango no se caliente demasiado.

• El calor puede alcanzar zonas ocultas, o bien materiales cercanos a la zona de trabajo. Asegúrese de que no existen materiales inflamables alrededor de la zona de trabajo.

• El calor residual puede provocar la ignición de materiales de desecho, incluso después de que la herramienta se haya desconectado.

• Nunca utilice esta herramienta cerca de un depósito de combustible o bombonas de gas.

1. Punta di saldatura
2. Bobina
3. Maniglia
4. Vite di arresto

### Carteristiche tecniche

Tensione:	.....230 V~, 50 Hz
Potenza:	..... 60 W
Temperatura:	..... 480-520°C
Classe di Protezione:	.....

Come parte del nostro continuo sviluppo dei prodotti, le specifiche dei prodotti Silverline possono variare senza preavviso.

### Sicurezza relativa alla saldatura

**ATTENZIONE:** Non appender il soldatore verticalmente durante l'uso. Questo causerà il calore a salire, che potrebbe rendere il manico troppo caldo al tatto e in circostanze estreme ammorbidente o fondere la maniglia. Permettendo al ferro di appenderre verso il basso potrebbe anche mettere sforzo supplementare per il montaggio del cavo di alimentazione.

**ATTENZIONE:** Utilizzare solo supporti per soldatori adatti alla potenza del vostro soldadore. Non usare i ferri ad alto wattaggio con la leggeri piccoli supporti.

**IMPORTANTE:** Utilizzare saldatori in modo sicuro. Utilizzare prontamente quando il soldadore ha raggiunto la temperatura desiderata e spegnere immediatamente dopo l'uso.

• Soldatori diventano estremamente caldi durante l'uso. Non toccare alcuna parte dell'utensile diversa dalla maniglia. NON lasciare un soldatore incustodito. (C'è il rischio che la maniglia diventa troppo calda al tatto se alimentato, ma non viene utilizzato per un lungo periodo).

• Spegnere e lasciare che lo strumento si raffreddi completamente prima di tentare di modificare eventuali fissaggi.

• Mentrendando la punta del soldadore alzato quando caldo tra gli usi possono aiutare a ridurre il travaso di calore al manico

• Il calore può essere condotto ad aree nascoste o materiali vicino alla zona di lavoro. Assicurarsi che non ci siano materiali infiammabili nelle vicinanze dell'area di lavoro

• Il calore residuo può causare materiali di scarico di accendersi, anche dopo che lo strumento è stato scollegato dalla rete elettrica

• Non usare mai questi strumenti nei pressi di qualsiasi tipo di serbatoio o bombola del gas

• Soldadore con materiali determinati può provocare fumi tossici. Consentire sempre una

1. Soldeerpunkt
2. Verwarmingselement
3. Handvat
4. Borgschoef

### Specificaties

Spanning:	.....230 V~, 50 Hz
Vermogen:	..... 60 W
Temperatuur:	..... 480-520°C
Beschermingsklasse:	.....

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Veiligheid elektrische soldeerbouten

**WAARSCHUWING:** Hang de soldeerbout tijdens het gebruik niet verticaal. De warmte stijgt waardoor het handvat erg warm wordt en mogelijk smelt. Het hangen van de bout zorgt tevens voor een spanning op het stroomsnor.

**WAARSCHUWING:** Maak enkel gebruik van een soldeerboutstandaard, passend bij het wattage.

Gebruik geen lichtere standaards voor soldeerbouten met een hoger wattage

**BELANGRIJK:** Gebruik soldeerbouten op een veilige manier. Start het gebruik wanneer de bout volledig is opgewarmd en schakel de bout na gebruik onmiddellijk uit

• Delen van de soldeerbout worden tijdens gebruik zeer heet. Raak tijdens het gebruik geen enkel deel van het gereedschap anders dan het handvat aan. Laat een hete soldeerbout nooit onbeheerd achter. Het handvat wordt mogelijk te heet wanneer de bout voor langere tijd is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt

• Schakel de soldeerbout uit en laat het afkoelen voordat u het hanteert, of probeert accessoires te bevestigen

• Houd de soldeerbout tijdens gebruik omhoog om de overgang van de hitte naar het handvat te minimaliseren

• De hitte kan naar verborigen zones of materialen dicht in de buurt van de werkomgeving worden geleid. Zorg ervoor dat er geen ontbrandbare materialen in de buurt van de werkomgeving aanwezig zijn

• Restwarmte kan het afvalmateriaal doen ontbranden zelfs nadat de stekker van het gereedschap uit het contact is verwijderd



- Belüftung sorgen. Nicht in engen Räumlichkeiten verwenden.
- Einige Lötmesseteile können einen hohen Bleigehalt aufweisen. Da geschmolzenes Blei giftige Dämpfe abgibt, muss immer ein entsprechender Atemschutz von hoher Qualität getragen werden.
- Bleidämpfe sind besonders für Kinder, Schwangere oder Menschen mit hohem Blutdruck schädlich. Gefährdete Personen sollten nicht in die Nähe des Arbeitsbereichs gelassen werden; auch dann nicht, wenn sie einen geeigneten Atemschutz tragen.
- Einfache Lötkolben verfügen über keine, bzw. begrenzte thermische Regulierung. Verwenden Sie zur Arbeit an empfindlichen elektronischen Schaltkreisen einen Lötkolben mit Temperaturregulierung, um Schäden vorzubeugen und die Arbeit bei niedrigeren, sichereren Temperaturen zu ermöglichen.
- Abfallstoffe stets verantwortungsvoll entsorgen.

### Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie stets Staub und andere Partikel und achten Sie darauf, dass sich keine Rückstände am Gerät ansammeln.

### Entsorgung

- Elektrowerkzeuge oder andere elektrische und elektronische Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Lassen Sie sich von der zuständigen Behörde über die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektrowerkzeugen beraten.
- Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

### CE-Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris

Bevollmächtigt durch: Silverline

Erklärt hiermit, dass das Produkt:

Die einzelne Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung trägt

der Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen

Harmonisierungsrechtsvorschriften der

Gemeinschaft.

Ident.-Nr.: 503456

Produktdeskription: Lötkolben, 60 W (EU)

Den folgenden Richtlinien und Normen entspricht:

• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

• EMV-Richtlinie 2014/30/EU

• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

• EN 60335-1:2012

• EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

• EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

• EN 61000-3-2:2014

• EN 61000-3-3:2013

• EN 61000-6-1:2007

Benannte Stelle: CTS Testing Service Technology

Techn. Unterlagen bei: Silverline

Datum: 16/08/2016

Unterzeichnet von:

Mr. Darrell Morris

Geschäftsführer Direktor

Name und Anschrift des Herstellers:

Powerbox International Limited

Handelsregisternummer 06897059, eingetragene

Anschrift: Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Großbritannien

### Limpieza

- Desconecte el aparato de la toma eléctrica antes de limpiarlo.
- Mantenga limpia la herramienta. No deje que se acumule la suciedad en ninguna parte de la herramienta.

### Eliminación

- No elimine herramientas eléctricas u otros equipos eléctricos o electrónicos con la basura doméstica.
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos si necesita más información sobre cómo eliminar este tipo de herramientas debidamente.

### Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

autorizado por: Silverline

Declara que el producto:

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración es conforme a la legislación comunitaria de armonización pertinente.

Código de identificación: 503456

Descripción: Soldador 60 W (EU)

Está en conformidad con las directivas:

• Directiva de baja tensión 2014/35/UE

• Directiva RoHS 2011/65/UE

• EN 60335-1:2012

• EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

• EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

• Spolverare regolarmente per tenere lontana la polvere. Non lasciare che lo sporco si accumuli in qualsiasi parte dell'utensile

### Smaltimento

- Quando si devono smaltire utensili o componenti elettrici osservare sempre la direttiva europea RAEE per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire mai nei normali rifiuti domestici

• Per informazioni sulle modalità di smaltimento corretto delle apparecchiature elettriche contattare il vostro servizio locale per lo smaltimento dei rifiuti Silverline e costantemente impegnato nello sviluppo dei suoi prodotti e pertanto le caratteristiche dell'utensile potrebbero variare senza preavviso.

### Dichiarazione di Conformità CE

Il sottoscritto: Mr Darrell Morris

come autorizzato di: Silverline

Dichiara che:

Questa dichiarazione è stata emessa

unicamente sotto alla responsabilità del

produttore.

L'obiettivo della dichiarazione è in conformità con la legislazione di Armonizzazione

pertinente dell'Unione.

Tip/ Numero di serie: 503456

Dichiare che il prodotto: Soldadore 60 W (EU)

Conforme alle seguenti direttive e norme:

• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

• Direttiva RoHS 2011/65/UE

• EN 60335-1:2012

• EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

• EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

• EN 61000-3-2:2014

Organismo informato: CTS Testing Service Technology

La documentación técnica se conserva en: