


PREXISO

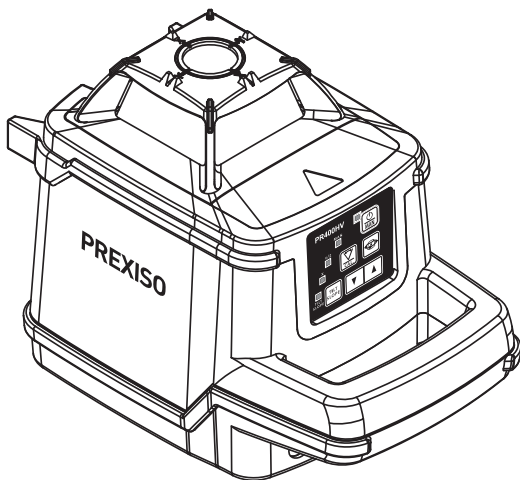


PR400HV

**SELBSTAUSRICHTENDE ROTIERENDE
LASERWASSERWAAGE**

2 LIMITED
YEARS WARRANTY

www.prexiso-eu.com

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

 Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD oder auf unserer Webseite gelesen haben. Falls Sie keine derartige Anleitung haben oder diese in der falschen Sprache verfasst ist, wenden Sie sich für eine geeignete Kopie bitte an Ihre örtliche Niederlassung. Das Produkt darf nur von sachkundigen Personen benutzt werden.

Warnung:

- Es handelt sich gemäß IEC 60825-1:2014 um ein Laserprodukt der Klasse 2
- Die folgenden Etiketten befinden sich aus Komfort- und Sicherheitsgründen an Ihrem Laserwerkzeug.



- Nicht in den Laserstrahl blicken, Laserstrahl nicht unnötigerweise auf andere Personen richten.
- Andere Personen nicht blenden.
Eine Messung könnte jederzeit ausgelöst werden
- Es kann gefährlich sein, mit optischen Hilfsmitteln in den Strahl zu blicken.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in explosionsgefährlichen oder aggressiven Umgebungen in Betrieb.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur vom Hersteller empfohlene Ladegeräte.
- Halten Sie Extremitäten in sicherem Abstand zu den beweglichen Teilen.
- Achten Sie auf fehlerhafte Messungen, falls das Produkt defekt oder heruntergefallen ist, fehlerhaft verwendet oder modifiziert wurde.
- Führen Sie regelmäßige Prüfmessungen durch. Insbesondere vor, während und nach wichtigen Messungen.
- Produkt und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Die Brille:



WARNUNG!


Die Brille schützt Ihre Augen nicht vor dem Laserstrahl.
Sie dient nur zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Laserstrahls.

PRODUKTÜBERSICHT:

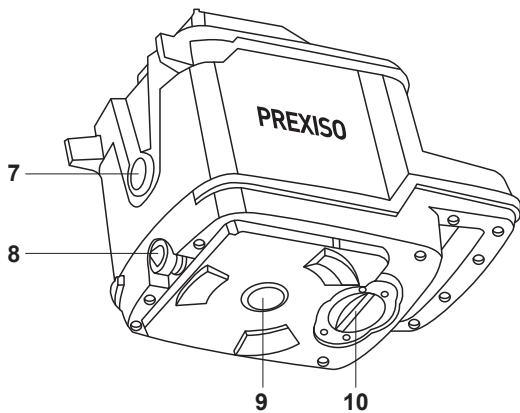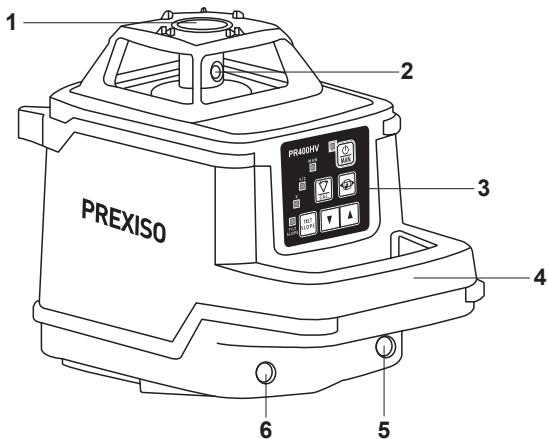

TEILE	BESCHREIBUNG	TEILE	BESCHREIBUNG
1	Quadratisches Punktfenster	6	Wasserwaage für vertikalen Modus
2	Laserstrahlauslass	7	Gewinde 5/8 "im vertikalen Modus
3	Tastenfeld	8	Level adjustment screw
4	Griff	9	Gewinde 5/8 "im horizontalen Modus + Lotauslassstelle
5	Ladegerätanschluss	10	Batterie- / wiederaufladbares Akkugehäuse

TASTATUR UND LED

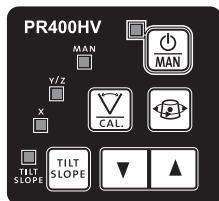

An/AUS



Cal/Scannen



Drehgeschwindigkeit



Neigung/Gefälle



Unten



Oben



- Grün blinkend: Das Laser-Werkzeug gleicht sich bei der Kalibrierung automatisch aus und / oder Standardeinstellung für Neigungswarnung
- Einfarbig grün: Auto-Leveling abgeschlossen



- Rot blinkend: Niedriger Batteriestatus.

MAN



- Einfarbig grün mit POWER-LED - Grün leuchtend: Manueller Modus Ein (Auto-Leveling Aus)

Y/Z



- Einfarbig grün: Y-Achse Anpassen des Neigungsmodus

X




- Einfarbig grün: X-Achse Anpassen des Neigungsmodus



TILT SLOPE


- Einfarbig grün: Neigungswarnung Ein
- Grün blinkend: Außerhalb des Kompensationsbereichs

FERNBEDIENUNG

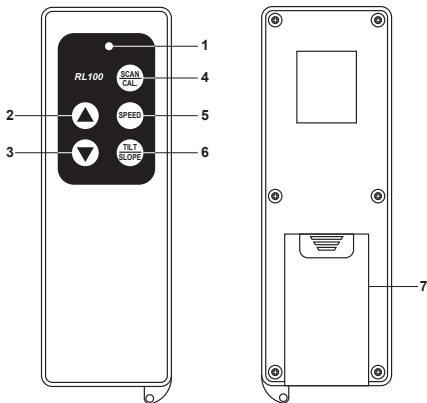


1. Leuchtanzeige
2. Bewegungstaste für Laserpunkt (0 rpm im Geschwindigkeitsmodus) und Laserkopf (im Scanmodus) (Drücken Sie diese Taste, um den Laserpunkt/Kopf im Uhrzeigersinn zu bewegen).
3. Bewegungstaste für Laserpunkt (0 rpm im Geschwindigkeitsmodus) und Laserkopf (im Scanmodus) (Drücken Sie diese Taste, um den Laserpunkt gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen).
4. Scan-Modus/Kalibrieren
5. Geschwindigkeitsschaltertaste (Drücken Sie diese Taste, um die Rotationsgeschwindigkeit des Laserstrahls von 300 rpm-> 600 rpm-> 0 rpm-> 300 rpm zu ändern.)
6. Neigungsmodus/Neigung
7. Batteriefachdeckel (Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie 2 x 1.5V AA Batteries in das Batteriefach ein).


BATTERIEN UND STROM

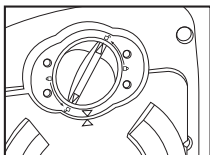

- Einsetzen/Entfernen der Batterie
1. Entriegeln und öffnen Sie den Batteriefachdeckel.

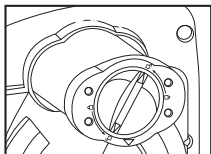

2. Setzen Sie die wiederaufladbaren Ni-Mh-Batterie direkt in den Laser ein.

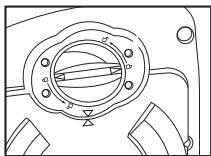

3. Schließen und verriegeln Sie die Batterieabdeckung.

⚠ WARNUNG:

- Verwenden Sie das Lade-/Netzteil nur mit der mitgelieferten Ni-Mh-Batterie. Das Laden eines anderen Batterietyps kann zu Schäden und/oder Personenschäden führen.
- Der Akku und das Lade-/Netzteil können durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen und abgedeckten Ort auf und laden Sie es auf.


⚠ HINWEIS:

- Für eine optimale Batterie-laufzeit wird empfohlen, die Batterie nach vollständiger Entladung aufzuladen und eine Ladezeit von mehr als 6 Stunden zu vermeiden.

Betrieb mit Ladegerät/Netzteil

- Das Laserwerkzeug kann betrieben werden, während es an das Lade-/Netzteil angeschlossen ist. Funktionen und Bedienelemente des Laserwerkzeugs sind dieselben wie bei nicht angeschlossenem Ladegerät/Netzteil.

KONFIGURATION

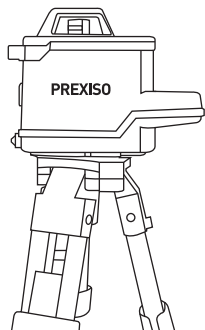

Stellen Sie den Laser auf eine ebene Fläche oder befestigen Sie ihn auf einem Stativ.

Vertikale Position

Stellen Sie den Laser aufrecht mit dem Griff nach oben oder montieren Sie ihn auf einem Stativ.

! HINWEIS:

Wenn der Laser eingeschaltet ist, blinkt die Laserdiode.

Dies zeigt an, dass die automatische Nivellierung läuft.

Sobald der Laser ausgerichtet ist, beginnt er mit der Drehung.





Wenn sich der Laser nicht zu drehen beginnt, bedeutet dies, dass er außerhalb seines automatischen Nivellierbereichs liegt ($\pm 5^\circ$ von einer perfekt horizontalen Oberfläche).




In diesem Fall muss der Laser auf einer ebeneren Oberfläche neu positioniert werden.

BETRIEB


AUTOMATISCHER HORIZONTALER MODUS















- Drücken Sie, , um den Laser einzuschalten. Die automatische Nivellierung beginnt sofort. Wenn der Laser ausgerichtet ist, beginnt sich der Kopf zu drehen.
- Drücken Sie, , um die Drehzahl zu wählen, die standardmäßig 300 rpm beträgt. Die Drehzahl kann 0 U / min (Festpunkt), 300 rpm oder 600 rpm betragen.
- Wenn sich der Laser im Punktmodus befindet (Geschwindigkeit = 0 rpm), kann der Punkt durch  und  nach rechts oder links verschoben werden.

- Drücken Sie  um in den Scan-Modus zu wechseln. Der Scanwinkel kann durch Drücken dieser Taste eingestellt werden. Drücken Sie  und, um den Balken nach rechts oder links zu verschieben .



AUTOMATISCHER VERTIKALMODUS

- Stellen Sie den Laser in die senkrechte Position (Griff zeigt nach oben). Verwenden Sie die Wasserwaage und die Fußschraube, um den Laser in den Nivellierungsbereich zu bringen, wenn der Boden nicht eben ist.
- Drücken Sie . Die (vertikale) Nivellierung beginnt. Sobald der Laser ausgerichtet ist, beginnt sich der Kopf zu drehen.
- Im automatischen vertikalen Modus kann sich der Kopf nach links oder rechts um die X-Achse drehen, ohne den Neigungsmodus zu verwenden. Alle anderen Vorgänge sind identisch mit denen im automatischen Horizontalmodus (siehe oben).



PISTENMODUS

- Wenn sich der Laser im automatischen Modus befindet, halten Sie  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann  um in den Neigungsmodus zu wechseln. Die     LEDs leuchten jetzt.
- Die Neigung liegt automatisch auf der X-Achse. Um die Y- oder Z-Achse zu verwenden, drücken Sie .
- Um den Pistenmodus zu verlassen, drücken Sie  erneut.
- Drücken Sie  und  den Kopf um die gewählte Achse zu neigen.
- Wenn die gewünschte Neigung die Kapazität des Lasers überschreitet, blinkt die  LED. Drücken Sie  um den Laser auszuschalten.

MANUELLER MODUS

- Drücken Sie  den Laser einschalten.
- Halten Sie  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Der Laser wechselt in den manuellen Modus. Sie können jetzt die Neigungs- und Scanfunktionen verwenden und die Rotationsgeschwindigkeit des Lasers ändern.

TILT-FUNKTION

- Die Neigefunktion wird im Automatikmodus durch Drücken von  aktiviert. Die  LED leuchtet auf und die Neigefunktion wird nach 10 Sekunden aktiviert


- Der Laserstrahl wird gestoppt, wenn der Laser einem Stoß oder einer Vibration ausgesetzt wird, die stark genug ist, um den Laser zu bewegen. Der Benutzer muss dann zum Laser zurückkehren, um die Einstellungen zu überprüfen.

DETECTOR

FUNKTION


Der Detektor dient zum schnellen Auffinden pulsierender Laserstrahlen.

PRODUKTÜBERSICHT

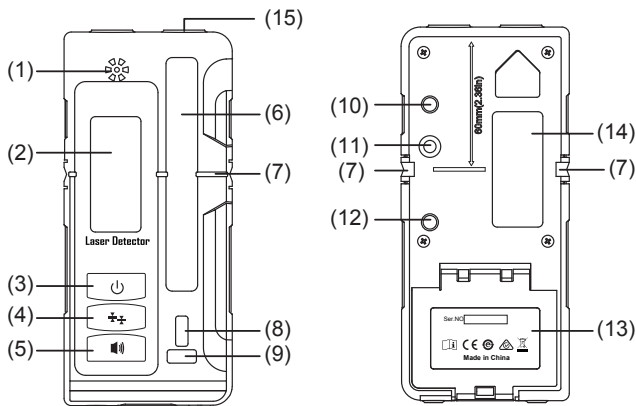

1. Lautsprecher
2. LCD-Display (Vorderseite)
3. Einschalten / Ausschalten
Beleuchtung ein / aus
4. Auswählen der
Erkennungsgenauigkeitstaste
5. Audiosignaltaste
6. Empfangsbereich für den Laserstrahl
7. Mittlere Markierung

8. Wasserwaage
9. Wasserwaage
10. Führungsloch für Halter
11. 1/4 "-20 Schraube
12. Führungsloch für Halter
13. Batteriefach
14. LCD-Bildschirm (Zurück)
15. Magnet

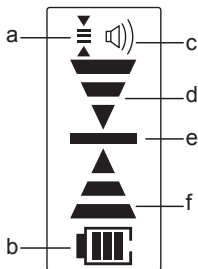

ANZEIGE

- a. Anzeige zur Erkennung der Genauigkeit
- b. Batterieanzeige
- c. Audiosignalanzeige
- d. Richtungsanzeiger "nach unten gehen"
- e. Mittenanzeige
- f. Richtungsanzeiger "nach oben gehen"


BEDIENUNGSANLEITUNGEN

1. Einlegen / Austauschen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei



AA-Batterien in das Batteriefach ein ((AA-Alkalibatterien werden für das Erkennungswerkzeug empfohlen). Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität gemäß der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

HINWEIS: Nehmen Sie die Batterien aus dem Detektor , wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. Bei längerer Lagerung können die Batterien korrodieren und sich selbst entladen.

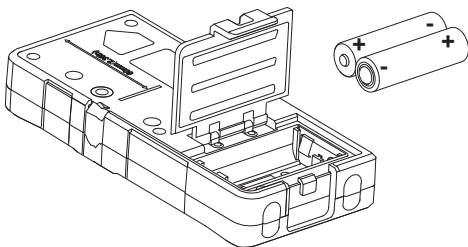

2. Detektor einrichten

Schalten Sie die Pulsfunktion des Linienlasers ein. Wählen Sie einen Betriebsmodus für den Linienlaser, in dem nur eine horizontale oder vertikale Laserebene erzeugt wird. Positionieren Sie den Detektor so, dass der Laserstrahl den Empfangsbereich 6 erreichen kann. Richten Sie den Detektor so aus, dass der Laserstrahl seitlich durch den Empfangsbereich läuft (wie gezeigt in der Abbildung).

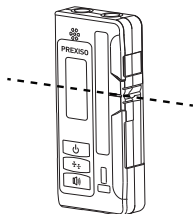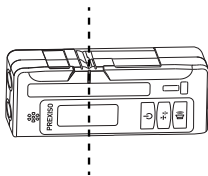

3. Ein- und Ausschalten

Beim Einschalten des Detektors ertönt ein lautes Audiosignal und der Detektor empfängt den Laserstrahl vom Linienlaser. Halten Sie den Detektor deshalb beim Einschalten von Ihrem Ohr oder anderen Personen fern. Das laute Audiosignal kann Gehörschäden verursachen.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3, um den Detektor einzuschalten. Wenn der Detektor eingeschaltet ist, werden alle Anzeigen angezeigt. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um die LEDs ein- und auszuschalten. Nach dem Einschalten des Detektors wird eine mittlere Lautstärke und die „hohe“ Genauigkeit immer eingestellt.

Zum Ausschalten des Detektors halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 etwa drei Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Wenn 30 Minuten lang keine Taste am Detektor gedrückt wird und kein Laserstrahl den Empfangsbereich 6 erreicht, schaltet sich der Detektor automatisch aus. Wenn 10 Minuten lang keine Taste am Detektor gedrückt wird und kein Laserstrahl den Empfangsbereich 6 erreicht, erlischt das LED-Licht des Detektors automatisch.

4. Auswählen der Einstellung der Mittenanzeige

Mit Taste 4 können Sie festlegen, mit welcher Genauigkeit die Position des Laserstrahls als zentral im Empfangsbereich angezeigt wird:

- “Hohe“ Einstellung (Hinweis $\frac{1}{2}$ im a-Bereich des Displays)
- “Niedrige“ Einstellung (Hinweis $\frac{1}{3}$ im a-Bereich des Displays)

5. Richtungsanzeiger

Die Position des Laserstrahls im Empfangsbereich 6 ist angegeben:

-Par les indicateurs de direction « Descendre » d, « Monter » f ou centre e situés sur l'écran 2 à l'avant et à l'arrière du détecteur.

-Facultativement par le signal sonore (voir le paragraphe n°6 « Signal sonore pour l'indication du faisceau laser » des instructions de fonctionnement).

Détecteur trop bas: si le faisceau laser se trouve dans la moitié supérieure de la zone de réception 6, alors l'indicateur de direction f s'affiche sur l'écran. Si le signal sonore est allumé, un fort signal retentit.

Détecteur trop haut: si le faisceau laser se trouve dans la moitié inférieure de la zone de réception 6, alors l'indicateur de direction d s'affiche sur l'écran. Si le signal sonore est allumé, un faible signal retentit.

Descendez le détecteur dans la direction de la flèche.

Détecteur en position centrale: lorsque le faisceau laser se trouve dans la zone de réception 6 au niveau du repère central 7, l'indicateur central e s'affiche sur l'écran. Lorsque le signal sonore est allumé, un signal continu retentit.

6. Signal sonore pour l'indication du faisceau laser

La position du faisceau laser dans la zone de réception 6 peut être indiquée grâce à un signal sonore. Une fois le détecteur allumé, le signal sonore est toujours réglé sur « volume élevé ». Il est possible de baisser ou de couper le son.

Pour modifier le volume sonore ou couper le signal sonore, appuyez sur le bouton de signal sonore 5 jusqu'à ce que le volume sonore désiré s'affiche sur l'écran. Lorsque le volume est bas, l'indicateur de signal sonore c s'affiche sur l'écran sans aucune barre «|».

Lorsque le volume est élevé, l'indicateur de signal sonore c s'affiche sur l'écran avec deux barres «||»). Lorsque le signal sonore est coupé, l'indicateur disparaît. Indépendamment du réglage du signal sonore, un bip court retentit lorsque le son est bas à chaque fois que vous appuyez sur un bouton du détecteur.

7. Indicateurs et éclairage de l'écran arrière

Les indicateurs et l'éclairage de l'écran arrière s'allument/s'éteignent en même temps que les indicateurs et l'éclairage de l'écran avant.


8. Conseils d'utilisation

Marquage

Lorsque le faisceau laser se trouve au centre de la zone de réception 6, sa hauteur peut être marquée au niveau du repère central 7 situé à droite et à gauche du détecteur. Au moment de réaliser le marquage, assurez-vous d'aligner le détecteur bien à la verticale (faisceau laser horizontal), ou bien à l'horizontale (faisceau laser vertical) à l'aide des bulles des fioles 8 et 9. Installation de l'étau Le détecteur peut être utilisé à la main ou avec un étau facultatif lorsqu'il s'agit d'installer une toise, un poteau ou tout autre objet similaire.

Pour installer l'étau sur le détecteur (voir le schéma) :

- Ajustez l'étau au niveau du détecteur à l'aide du trou d'alignement.
- Serrez la vis de fixation.

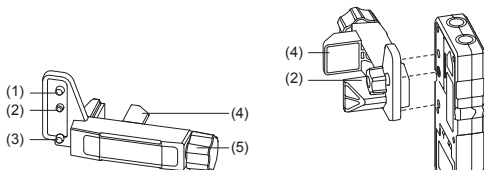

- (1) Points d'alignement - pour aider à fixer et à aligner l'étau.
- (2) Vis imperdable de l'étau - s'attache à l'arrière du détecteur.
- (3) Points d'alignement - pour aider à fixer et à aligner l'étau.
- (4) Face réversible - face inclinée pour les tiges rondes et ovales, face plate pour les tiges rectangulaires et carrées.
- (5) Poignée de la vis de serrage - permet de fixer l'étau sur les tiges en serrant les mâchoires. À tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. À tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer.

9. Données techniques

Détecteur laser	PLR200
Précision de mesure (haute)	± 1 mm
Précision de mesure (Niedrig)	± 2mm
Plage de mesure	200m
Largeur de la fenêtre de réception du laser	80mm
Précision de la bulle de la fiole	30'/2 mm
Durée de fonctionnement	≥ 24 h
Arrêt automatique (aucun signal détecté)	30 min
Piles	2 piles alcalines AA de 1,5 V
Température de fonctionnement	-10°C...+50°C
Température de stockage	-20°C...+70°C
Indice de protection	IP54

PRÄZISIONS- UND EINSTELLUNGSTEST

⚠ NOTE:


- Die Laserwerkzeuge werden im Werk mit den angegebenen Genauigkeiten versiegelt und kalibriert.
- Es wird empfohlen, vor der ersten Verwendung und bei künftiger Verwendung regelmäßig eine Kalibrierungsprüfung

durchzuführen. Befolgen Sie dazu die unten beschriebenen Schritte. Wenn diese Tests ergeben, dass Ihr Laser nicht mehr kalibriert ist, müssen Sie ihn an unser Kundendienstzentrum zurücksenden.

- Stellen Sie sicher, dass das Laserwerkzeug vor einer Überprüfung der Kalibrierung ausreichend Zeit hat, um die automatische Nivellierung zu erreichen (<60 Sekunden).
- Das Laserwerkzeug sollte regelmäßig überprüft werden, um seine Genauigkeit zu gewährleisten, insbesondere für präzise Layouts.


HORIZONTALE PRÄZISION

- Montieren Sie den Laser auf seinem Stativ, 10 m von einer Wand entfernt.
- Lokalisieren Sie mithilfe der Empfängerzelle die genaue Position des Laserstrahls und markieren Sie diese Position an der Wand.
- Drehen Sie den Laser um 180 ° und achten Sie darauf, dass der Strahl auf die zuvor markierte Position zeigt.
- Wenn der Unterschied zwischen dem Strahl und der markierten Position größer als 1,5 mm ist, senden Sie den Laser bitte an unser Kundendienstzentrum zurück.

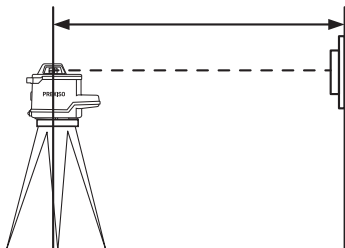

VERTIKALE PRÄZISION

- Positionieren Sie den Laser (im vertikalen Modus mit dem Griff nach oben) zwischen zwei Wänden mit einem Abstand von 10 m und einem Abstand von 50 cm zu einer der Wände.
- Markieren Sie die Position der Punkte A und B (siehe Abbildung unten).
- Drehen Sie den Laser um 180 ° und markieren Sie die beiden Punkte noch einmal.
- Wenn der Abstand zwischen diesen Punkten mehr als 4 mm beträgt, muss der Laser an unser Kundendienstzentrum zurückgeschickt werden.

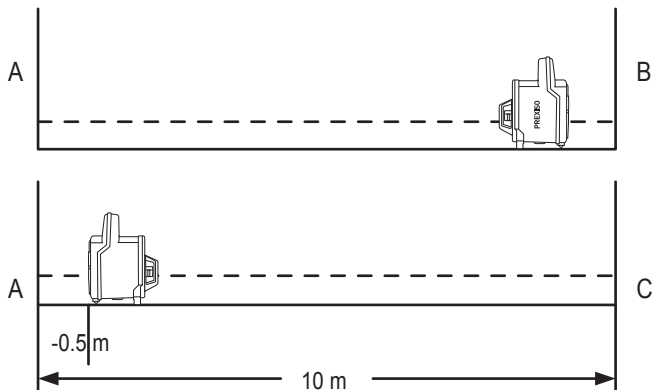

SPEZIFIKATIONEN

Horizontale Rotationsgenauigkeit	$\pm 2,5$ mm bei 30 m
Vertikale Drehgenauigkeit:	$\pm 4,5$ mm bei 30 m
Vertikale Strahlgenauigkeit:	± 6 mm bei 30 m
Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit:	± 9 mm bei 30 m
Kompensationsbereich:	$\pm 5^\circ$
Pistenbereich:	$\pm 10\%$
Scan-Bereich:	$10^\circ, 45^\circ, 90^\circ$
Arbeitsbereich mit Detektor (φ)	400 m

Leveling-Zeit:	≤ 40 Sekunden
Drehgeschwindigkeit:	600/300/0 rpm ± 10%
Laserklasse:	Klasse 2 (EN60825-1)
Laserwellenlänge:	635 nm
Betriebszeit:	≤14
Ladezeit:	≤ 6 h
Netzteil:	NI-MH-Batteriepack
IP-Bewertung:	IP54
Betriebstemperaturbereich:	-10° C bis + 50° C
Lagertemperaturbereich:	-20 ° C ~ +70° C

WARTUNG UND PFLEGE

- Gehen Sie sorgfältig mit Messgeräten um. • Reinigen Sie das Gerät nach jedem Einsatz mit einem weichen Tuch. Feuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser an.
- Falls das Instrument feucht wird, sollten Sie es vorsichtig reinigen und abtrocknen.
- Legen Sie den Laser erst weg, wenn er vollständig trocken ist.
- Entfernen Sie Batterien bzw. Akkus, wenn der Laser lange Zeit ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Lasers keine Lösungsmittel.
- Transportieren Sie den Laser nur in seinem Originaltui.

⚠ Lassen Sie den Prexiso-Laser nicht im direkten Sonnenlicht. Setzen Sie den Laser keinen hohen Temperaturen aus. Lasergehäuse und einige interne Teile sind aus Kunststoff hergestellt und können sich bei hohen Temperaturen verformen. Lagern Sie den Laser nicht an einem sehr kalten Ort, da sich andernfalls Kondensation an den internen Teilen bilden kann, wenn sich der Laser erwärmt. Dadurch können die Fenster des Laserstrahls beschlagen und die internen Leiterplatten rosten.

MÖGLICHE FEHLER Falls die vom Laser berechneten Messungen falsch sind, könnte dies folgende Ursachen haben:

- Verwendung des Lasers in der Nähe von Kunststoff- oder Glasfenstern.
- Verschmutzte oder blockierte Fenster des Laserstrahls.
- Der Laser ist heruntergefallen, ohne dass Sie dies mitbekommen haben. Dies zeigt, wie wichtig es ist, die Genauigkeit des Lasers regelmäßig zu prüfen.
- Extreme Temperaturänderungen, bspw. bei Verwendung des Lasers in einer kaltem Umgebung, nachdem er in einer warmen Umgebung gelagert wurde. Warten Sie einige Minuten, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

GARANTIE UND HAFTUNG Das Gerät ist durch eine 2-jährige Basisgarantie abgedeckt. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Mangel ab, die durch Folgendes verursacht wurden:

- Fehlerhafte Nutzung des Gerätes.
- Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Verschnittene, falsche Handhabung, Verwendung ungeeigneter Batterien, fehlerhafte elektrische Anschlüsse usw.

Bei Reparaturen, die nicht von unserer Fabrik, dem Prexiso-Kundendienst oder einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden, übernimmt Prexiso keinerlei Haftung im Rahmen dieser Garantie. Diese Garantie erfolgt ausdrücklich anstelle aller anderen Garantien oder Zusicherungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf Qualität, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Laser sind darauf ausgelegt, alle Arten von Arbeiten auszuführen, die eine horizontale oder vertikale Ausrichtung erfordern. Alle Geräte werden geprüft und anschließend mit perfekten Einstellungen versendet.

Der Nutzer sollte das Gerät regelmäßig sowie vor Ausführung wichtiger Arbeiten prüfen.

Wir übernehmen keine Haftung für Probleme bezüglich Konstruktion, Installation, Fertigung oder Montage, die aus einem Gerätefehler aufgrund schlechter Wartung oder gefährlicher Verbindungen mit anderen Geräten hervorgehen.

RoHS-Konformität Dieses Produkt ist mit der Richtlinie 2011/65/EU

ENTSORGUNG

VORSICHT

Leere Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Achten Sie auf die Umwelt und bringen sie diese zu den Sammelstellen, die in Übereinstimmung mit nationalen oder lokalen Vorschriften zur Verfügung gestellt werden. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land geltenden nationalen Vorschriften. Beachten Sie die nationalen und länderspezifischen Vorschriften. Produktspezifische Behandlung und Entsorgung können von unserer Homepage heruntergeladen werden.

